

A remplir par le chef de service

Version :	Date de transmission :		17/09/2025	Date de clôture :		17/09/2025
Agent en Poste :	Nom : <i>GANE</i>	Prénom : <i>Anaic</i>	Employeur :	CDE		
Agent en Poste :	Nom : <i>HARDY</i>	Prénom : <i>Luigui</i>	Employeur :	CDE		
Témoin(s) :	Nom : <i>HOORELBECK</i>	Prénom : <i>Jacques</i>	Employeur :	CDE		
Témoin(s) :	Nom : <i>HELLOA</i>	Prénom : <i>Léon</i>	Employeur :	CDE		
Où ? Décrire l'endroit précis où a eu lieu l'incident, situation dangereuse (site, zone, ...) :	STEP Yahoué		Complément de lieu :	Injection chlorure ferrique		
Quand ?	Date : <i>12/09/2025</i>			Heure :	15 20	
Type Incident:	Non-conformité en phosphore en sortie de STEP					
Si autre veuillez préciser :						
Description de l'accident ou de l'incident : décrire selon le témoignage de(s) victime(s) et/ou témoin(s), ce qui s'est exactement passé : décrire les faits constatés sans jugement personnel :	Réception d'une alerte de non-conformité phosphore (concentration à 2,3 mg/l) le 12/09/2025 transmise par le laboratoire de la Calédonienne des Eaux.					
Analyse des causes :	Présence de bulles d'air dans le circuit d'injection pénalisant l'injection . Hypothèse probable : dysfonctionnement et désamorçage causés par les multiples micro-coupe du réseau électrique					
Description des actions prises immédiatement :	<p>Dès réception de l'alerte, le responsable adjoint prévient le cadre d'astreinte et l'agent d'astreinte pour qu'il intervienne sur le dysfonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'agent ne relève pas de dysfonctionnement dans le process d'injection (pompe en fonctionnement). - inspection de l'injection et constatation de présence de bulle d'air. - purge du réseau et mise en manuel de l'injection du FeCl3 à 5 l/h de débit. - Lancement d'une B24 H de contrôle <p>Le samedi 13/09, l'agent d'astreinte se rend sur place pour réduire le débit d'injection à 1,25 l/h.</p> <p>Dans l'après-midi, réception d'une nouvelle NC en sortie avec une concentration à 2,1 mg/l.</p> <p>Augmentation de nouveau du débit d'injection et lancement d'un nouveau B24.</p> <p>L'analyse du nouveau prélèvement réalisé entre le 13 et le 14/09 donne un résultat conforme à 1,7 mg/l le 15/09.</p>					
Actions préventives à court terme :	Contrôle de l'injection FeCl3 journalier en mode forcé manu : s'assurer de la sortie du produit à l'injection dans le BA					
Effets sur les personnes ou environnement (article 416-3 du code de l'environnement)	Conséquences humaines et sociales = aucune Conséquences environnementales = aucune					
Etabli par le Chef de service Usines secteur Nord assainissement :	Nom Prénom : <i>Jacques HOORELBECK</i>	Date et signature :	17/09/2025			
Validé par le Responsable Agence assainissement :	Nom Prénom : <i>Frédéric CESA</i>	Date et signature :	17/09/2025			










