

N° 19111 - 2018 / 1 - ARV
du 11/07/18



Calédonienne
des Eaux

Fiche d'Incident n°16 2018



A remplir par le chef de service

Version :		1		Clôture :																																																															
Agent en Poste :		Nom :			Employeur :	CDE																																																													
Agent en Poste :		Nom :			Employeur :	CDE																																																													
Témoin(s) :		Nom :			Employeur :	CDE																																																													
Témoin(s) :		Nom :			Employeur :	CDE																																																													
Où ? Décrire l'endroit précis où a eu lieu l'incident, situation dangereuse (site, zone, ...) :			STEP RIVIERE SALEE		Complément de lieu :																																																														
Quand ?		Date :	05/06/2018		Heure :	09h 30																																																													
Type Incident:		Rejet non conforme - Volume rejeté																																																																	
Si autre veuillez préciser :		Volume rejeté by-passé approximatif = 314 m ³																																																																	
Description de l'accident ou de l'incident : décrire selon le témoignage de(s) victime(s) et/ou témoin(s), ce qui s'est exactement passé : décrire les faits constatés sans jugement personnel :		<p>le 05/06/18 à 9h30 : MW et FU sont en intervention de renouvellement des turbines. Avant la dépose de la 2ème turbine de la file 1, ADB ferme la vanne d'entrée au BA de la file 1 et ouvre la vanne d'entrée de la file 2.</p> <p>le 05/06/18 à 13h : Arrivée d'un agent technique VdN, sur site. Pendant son tour de site, il fait remarquer à ADB l'absence de rejet au niveau du clarificateur de la file en service (file 2). ADB contrôle l'état du répartiteur et constate qu'un volume d'EB est by-passé. ADB manipule de nouveau la vanne d'entrée de la file 2 dont il reste 5 à 6 tours de clé pour permettre l'ouverture maximum de cette vanne. Au bout d'une ou deux minutes, le rejet est de nouveau visible au niveau du clarificateur et le volume by-passé diminue jusqu'à s'interrompre.</p> <p>le 05/06/18 : le volume d'EB entrée à la STEP mesuré a été de 2665 m³/j pour un volume de traitement nominal de 2000 m³/j.</p>																																																																	
Analyse des causes :		Lors de la manipulation des vannes du répartiteur de charge, ADB a arrêté son action d'ouverture de vanne lorsqu'il a ressenti la résistance physique signalant généralement la fin de course d'ouverture d'une vanne. Les derniers filetages de la vanne sont encombrés de résidus de boues séchées, ce qui a fait croire à la fin de course de la vanne.																																																																	
Description des actions prises immédiatement :		<table border="1"> <tr> <td>PROVINCE SUD</td> <td>ARRIVÉ LE :</td> <td colspan="6">11 JUIL. 2018</td> </tr> <tr> <td>direction de l'environnement</td> <td>N°</td> <td colspan="6">19111-2018</td> </tr> <tr> <td>Dir</td> <td>CM Conseil Scient.</td> <td>CM Code ENV</td> <td>CM Projets Transv.</td> <td>CE Com</td> <td>SGN</td> <td>SAF</td> <td>SICIED</td> <td>SCBT</td> <td>PPRB</td> <td>PZF</td> </tr> <tr> <td>AFFECTÉ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COPIE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBSERVATIONS</td> <td colspan="10">13/07 M. ST BICRE PZ</td> </tr> </table>						PROVINCE SUD	ARRIVÉ LE :	11 JUIL. 2018						direction de l'environnement	N°	19111-2018						Dir	CM Conseil Scient.	CM Code ENV	CM Projets Transv.	CE Com	SGN	SAF	SICIED	SCBT	PPRB	PZF	AFFECTÉ											COPIE											OBSERVATIONS	13/07 M. ST BICRE PZ									
PROVINCE SUD	ARRIVÉ LE :	11 JUIL. 2018																																																																	
direction de l'environnement	N°	19111-2018																																																																	
Dir	CM Conseil Scient.	CM Code ENV	CM Projets Transv.	CE Com	SGN	SAF	SICIED	SCBT	PPRB	PZF																																																									
AFFECTÉ																																																																			
COPIE																																																																			
OBSERVATIONS	13/07 M. ST BICRE PZ																																																																		
Actions préventives à court terme :		Mettre en place un système de contrôle/nettoyage trimestriel de la vanne.																																																																	
Responsable Agence assainissement :		Date et signature :		07/06/2018																																																															
Chef Secteur Sud :		Date et signature :		07/06/2018																																																															